

Sodahuskommittén

SKADEGRUPPEN INFORMERAR Nr 89-1 1989-05-25

Vid skadegruppens senaste möte 1989-05-10 diskuterades en skada som bedömdes vara av allmänt intresse för fabrikenas kontaktmän.

Vattenläckage i bottentub, T3, Iggesund

Ett kritiskt tillbud inträffade då en läcka uppstod på en bottentub vid frontlådan på en sodapanna, vars botten byttes under 1983. Orsaken till skadan är ännu inte helt klarlagd.

Skadan upptäcktes på grund av driftstörning på ena löprännen, samtidigt som smältan poppade upp ur bädden.

Driftstörningar på löprännen förekommer ofta och beror nästan alltid på "naturliga" störningar i förbränningen.

Vattenläckaget var fortfarande så litet att det inte kunde upptäckas med analys av matarvattnet.

De rekommendationer som Sodahuskommittén vill ge är:

- Fundera lite extra när driftstörning på en löpräna uppstår, speciellt om det inte verkar normalt.
- Genom installation av bäddkameror kan man troligtvis se oroligheter i bädden och/eller lokalt kallare bädd.

Pannan nödnedladdades och snabbtömdes. Sodahuset utrymdes under 15 timmar. Efter reparation av sodapannan provtrycktes den utan att några andra skador kunde upptäckas. Stoptiden blev totalt ca två dygn.